

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПрофСервис»

адрес: 197348, Санкт-Петербург, пр. Коломяжский, д. 15 к. 2. пом. 92Н
инн/кпп 7814675816/781401001, тел: 292-23-35

АКТ

Обследования оборудования
от " 3 " августа 2020 г.

Адрес объекта: СНТ "ДРУЖНОЕ-4" 188664, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, массив Лехтуси.

При обследовании объекта были выявлены нарушения при монтаже системы видео наблюдения:

- 1) Оборудование установлено в пластиковых боксах со степенью защиты IP20, что является недостаточным для оборудования, установленного на улице. Минимальные требования для таких боксов начинаются от IP 54 и выше. IP20 - Электротехническое оборудование со степенью защиты IP20 устанавливается обычно в сухих помещениях. IP54 - Электротехническое оборудование со степенью защиты IP54 (защита от пыли брызг воды) может эксплуатироваться на улице, кроме мест прямого воздействия струй воды, а также в помещении с повышенной влажностью. ГОСТ 14254-96. Степени защиты, обеспечиваемые оболочками.
- 2) На некоторых столбах ЛЭП установлены розетки 220в IP20. Требуется перенести розетку в шкаф монтажный уличный со степенью защиты не менее IP54.
- 3) Оптические кроссы, установленные на объекте, не предназначены для установки вне помещений. Их также требуется перенести в шкаф монтажный уличный со степенью защиты не менее IP54.
- 4) Подключение IP камер произведено без использования коммутационных коробок (См Фото), что приводит к окислению контактов и кратким замыканиям. А также к возможному обледенению зимой. Требуется провести повторную установку с использованием монтажной коробки IP54.
- 5) При обследовании объекта было выявлено несколько обрывов оптоволокна (См фото). Требуется повторная прокладка оптического кабеля на данном участке, либо восстановление имеющегося кабеля посредством его сварки.

Обследование проводил инженер Сервисной службы ООО «ПрофСервис» Беликов В.В.

Генеральный директор _____ (Демченко А.С.)

